

Plan d'échantillonnage des Réceptions Matières par la FONDERIE D'ESSAI

Modification : *création*

Code interne	Typologie Matière	Fréquence du contrôle		Zone de prélèvement	Quantité prélèvement minimum	Types de mesure sur l'échantillon					Commentaire	
		A chaque RC	Sur demande			Humidité	% Fer libre	% Fine	Rendement (fusion)	Analyse spectrométrie		Visuel
BRI	briquelette	X		Parc ou Box	2 kgs	X			X	X	X	
TOU	tournure	X		Parc ou Box	2 kgs	X	X	X	X	X	X	
MIM	mâchefer	X		Box	2 kgs	X			X	X	X	
GRE	grenaille	X		Parc ou Box	2 kgs	X			X	X	X	
CRA	crasse		X	Box	2 kgs	X			X	X	X	
BRO	broyé	X		Parc ou Box	2 kgs	X			X	X	X	Quand plaque non broyée ne pas échantillonner
DEC	déchets		X	Parc ou Box	2 kgs	X			X	X	X	
CHU - DEM	démolition chûte Alu		X	Parc	2 kgs	X			X	X	X	Si présence de barre, seulement étincelage. Si massif fusion...
PLN - PCT - PRO	profilés		X	Parc	2 kgs					X		
FEU	paquets		X	Parc	2 kgs	X			X	X	X	
LIN	lingots		X	Parc	morceau					X	X	1 tranche de lingot
MIE	Matière issue d'emballage		X	Parc	2 kgs	X			X	X	X	
RAD	radiateurs		X	Parc ou Box	2 kgs	X			X	X	X	
SEL	sel (flux)		X*	Box	2 kgs	X					X	* 1 contrôle d'une RC/semaine
SOWS	sows		X	Parc	morceau					X		
COU	coulures		X	Box	2 kgs	X			X	X	X	
OFF	offset (feuille Alu)		X	Parc ou Box	2 kgs	X			X	X	X	
CAR	Blocs moteurs Alu		X	Parc ou Box	morceau					X	X	
CRA	crasses		X	Box	2 kgs	X			X	X	X	* 1 contrôle spécifique et sur routine par semaine/fournisseurs

Nota :

La réception reçue doit être échantillonnée dès le déchargement du camion (dans l'heure suivant la réception).

Cas intempéries : Lors qu'il pleut-neige importante..., il est impératif d'échantillonner immédiatement lors du déchargement.

Si écart important est constaté lors de l'échantillonnage (visuel, analytique...) prévenir immédiatement le service de la Gestion métal/Contrôle Qualité (+ noter dans observation)

Pour la méthode d'échantillonnage et contrôle, se reporter aux différents modes opératoires **MO-PM2-FE-02 Echantillonnage et autres mode opératoires MO-PM2-FE-xx**