

PREFET DE L'OISE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 26 juillet 2018

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : AC. 2018 241

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
BP 20317 60021 BEAUVAIS cedex

OBJET : Révision Plan Local d'Urbanisme, commune de Saint-Just-En-Chaussée
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.


Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Just-En-Chaussée, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 71 Points d'Eau Incendie dont 4 sont actuellement indisponibles.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) signé par le Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 décembre 2016.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan local d'urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

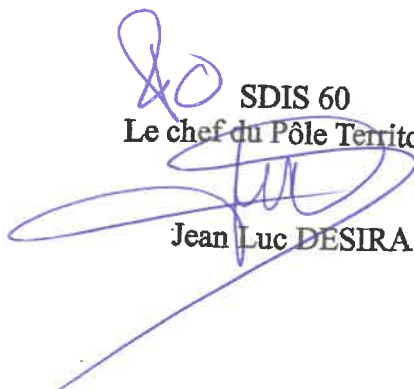

SDIS 60
Le chef du Pôle Territorial

Jean Luc DESIRA

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours

Contrôleur général Luc CORACK

Défense Incendie de la Commune de Saint-Just-En-Chaussée

60581

SAINT JUST EN CHAUSSEE

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalies
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
1	P100	Rue de BEAUVAIS, À gauche du monument aux morts	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque capot Manque capot	
2	P100	20 rue BOGAERT, angle rue CARNOT	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
3	P100	Rue CARNOT angle rue des EQUELETTES, Rue Carnot angle rue des Equelettes	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	A repeindre et à graisser.	
4	P100	Rue des ÉQUELETTES, Accès par la rue MANGIN uniquement ! (Face rue Pierre Curie), Le long de la " Pension de Famille ", Face aux HLM " LES POIRIERS "	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation Couleur non réglementaire	À repeindre Stationnement potentiellement problématique de véhicules devant le point d'eau
5	P100	Rue FOCH, À droite de la Gare SNCF - Parking Handicapés - À proximité du passage piétons	060	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Barré sous tampon pour cause de fermeture impossible suite à intervention pour feu de trois VL rue du comte d'Auchy.	Stationnement autorisé devant le point d'eau
6	P100	Rue MANGIN angle rue de BEAUVAIS, Rue Mangin angle rue de Beauvais	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
7	P100	Rue MANGIN angle rue SARAÏL, rue Mangin angle rue Sarail	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Couleur non réglementaire Ouverture point d'eau difficile : À graisser Couleur non réglementaire : Marron	Agraisser et à repeindre.
8	P100	Rue Jean Jaures, À droite de l'entrée du parking de l'établissement AQUEL (ancien LECLERC) - Dans la haie - À proximité du Tri Sélectif	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation Végétation gênante Capot cassé Végétation gênante / Défaut de signalisation : Poteau implanté dans la haie, le rendant difficilement visible pour qui ne connaît pas son emplacement (Renforts extérieurs)	Capot cassé
9	P100	Rue JEAN JAURES, sur la PLACE face aux HLM - À droite après le Parking de la Pharmacie	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Ouverture point d'eau difficile : À graisser	
10	P66	Rue ARISTIDE BRIAND angle rue PIERRE CURIE, rue Aristide Briand angle rue Pierre Curie	080	100	✓	✓	✓	✓		
11	P100	Route de Rotbequet, Pont SNCF	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Couleur non réglementaire Manque capot	Ouverture point d'eau difficile : À graisser Couleur non réglementaire : À repeindre Manque capot
12	P100	Rue BONAMY, À l'entrée de l' ESAT René Brunelle - Au pied du transformateur - À gauche direction Valescourt après le rond-point " DS SMITH / VALRECOISE "	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		

Défense Incendie de la Commune de Saint-Just-En-Chaussée

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
13	P100	Rue ARISTIDE BRIAND, À l' entrée de la DÉCHETTERIE du Plateau Picard	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
14	P100	Rue BONAMY angle rue du MARAIS, rue Bonamy angle rue du Marais	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
15	P100	Rue des LONGS PRÉS, rue des Longs Prés	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		A graisser
17	P100	Rue BONAMY, Proximité de l' ESAT René BRUNELLE (ancien CAT) - À coté du Compleur EDF - À Gauche direction VALESCOURT à 50 mètres avant le panneau de fin d'agglomération	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
18	P100	Rue de CATILLON angle rue VICTOR HUGO, rue de Catillon angle rue Victor Hugo	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Capot cassé Capot cassé : Ne ferme plus - Verrouillage défectueux Ouverture point d'eau difficile : À graisser Peinture PEI dégradée : À repeindre	
19	P100	Rue du MOULIN angle rue du 8 MAI face rue du CRINQUET, rue du Moulin angle rue du 8 Mai face rue du Crinquet	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Capot cassé Capot cassé : Ne ferme plus - Verrouillage défectueux Ouverture point d'eau difficile : À graisser Peinture PEI dégradée : À repeindre Parties en aluminium fortement oxydées Joints en bouchons obturateurs détériorés - À changer	
20	P100	Rue du Général de Gaulle, Angle Rue du 8 mai	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Ouverture point d'eau difficile : À graisser Peinture PEI dégradée : À repeindre	
21	B100	Rue de PICARDIE angle rue LEMOINE, rue de Picardie angle rue Lemoine	100	100	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation - Pas de douille à rebord saillant Ø 100 mm - Présence d'un ½ raccord symétrique Ø 100 mm - Défaut de signalisation	
22	P100	32 rue du CRINQUET, 32 rue du Crinquet (impasse)	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Manque 1 bouchon de 70 1 joint de Ø 65 mm détérioré Peinture PEI dégradée : À repeindre Ouverture point d'eau difficile : À graisser	A graisser et à repeindre.

Défense Incendie de la Commune de Saint-Just-En-Chaussée

Hydrants

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Inaccessible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Statut				Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		
23	P100	Rue du MOULIN angle rue du Docteur DELIGNON, rue du Moulin angle rue du Docteur Delignon	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	A graisser.	
24	P100	2 Rue de PICARDIE angle rue de CATILLON, Face au Bâtiment Guy de Maupassant	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
25	P100	39 Rue TALBOUIS - Magasin LIDL, Entre les deux entrées du magasin LIDL	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
26	P100	Rue TALBOUIS angle Boulevard VALENTIN HAUY, rue Talbouis angle Boulevard Valentin Haüy	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
27	P100	Rue BRUNEAUT - Entrée principale du Centre LECLERC - Proximité de MAC-DONALD, Face à l'entrée du parking du personnel de la société PPG Revecoat	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
28	P100	Rue BRUNEAUT, Acollié au grillage du Garage APS - Près du rond-point de la station libre service	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70 Manque 1 bouchon de Ø 65 mm	
29	P100	rue BRUNEAUT, Face au contrôle Technique / Entrée livraisons du centre commerciale E. LECLERC	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	A graisser.	
30	P100	rue BRUNEAUT - Parking du Centre Commercial LECLERC, Coté façade principale - Sur place réservée aux Handicapés	200	100/2x070	✓	✓	✓	✓	A graisser et à repeindre.	
31	P100	rue de CATILLON angle rue ERNEST MERCIER, rue de Caillon angle rue Ernest Mercier	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Manque 1 bouchon de 100 Manque 1 bouchon Ø 100 mm Ouverture point d'eau difficile : Trop près du mur	
32	B100	rue de BOUTAVENT angle rue GUYNEMER, Rue de Boutavent angle rue Guynemer	100	100	✓	✓	✓	✓		
33	B070	Ferme de TRÉMONVILLERS, Ferme de Trémonvillers, , B.I de 80	060	070	✗	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau impossible PEI Inaccessible Ouverture point d'eau impossible : Carré de manoeuvre non conforme manoeuvre impossible	Accessibilité compliquée : Se trouve dans une propriété privée
34	P100	Ferme de BOUTAVENT, Ferme de Boutavent	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Peinture PEI dégradée Peinture PEI dégradée : A repeindre	

Défense Incendie de la Commune de Saint-Just-En-Chaussée

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Légende		Observations
									*Etat	*Anomalie	
35	P100	rue ERNEST MERCIER angle rue de BELLEVILLE, rue Ernest mercier angle rue de Belleville	200	100/2x070	✓	✗	✓	✓	*Etat *Anomalie *Accès *Signalisation	✗ -En service ✗ -Sans anomalie ✗ -Autorisée ✗ -Sans problème	-Non conforme en service
36	P100	Face au N° 11 impasse ERNEST MERCIER, Face au N° 11 impasse Ernest Mercier	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓			
37	P100	Boulevard VALENTIN HAUY face rue ERNEST MERCIER, Boulevard Valentin Hauy face rue Ernest Mercier	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓			
38	P100	rue de la LIBÉRATION face rue MADELEINE BLIN, rue de la libération face rue Madeleine Blin	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
39	P100	rue MADELEINE BLIN face au Collège, rue Madeleine Blin face au Collège	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓			
40	P100	16 rue CLAUDE DEBUSSY, 16 rue Claude Debussy	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓			
41	P100	Route de FOURNIVAL, route de Fournival - Face établissement DISPOVET	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓			
42	P100	2 avenue des VIGNES, 2 avenue des Vignes	060	100/2x070	✓	✗	✓	✓			
43	P100	rue de MONTDIDIER angle rue d'AMIENS, rue de Montdidier angle rue d'Amiens	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			
44	P100	Face N° 23 rue de MONTDIDIER, Face N° 23 rue de Montdidier	300	100/2x070	✓	✗	✓	✓			
45	P100	rue de MONTDIDIER - Rond-point du ROSSIGNOL, rue de Montdidier - 30 metres avant le Rond-point du Rossignol	300	100/2x070	✓	✓	✓	✓			A graisser et à repeindre.

Défense Incendie de la Commune de Saint-Just-En-Chaussée

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
46	P100	rue JEAU CAMUS angle rue SALVADOR ALLENDE, rue Jean Camus angle rue Salvador Allende	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Peinture PEI dégradée : À repeindre	
47	P100	rue JEAN CAMUS, rue Jean Camus (Transformateur EDF)	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Ouverture point d'eau difficile : À graisser Peinture PEI dégradée : À repeindre	A graisser et à repeindre.
48	P100	Face N° 4 rue JEAN MOULIN, Face au N° 4 rue Jean Moulin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
49	P100	Face N° 12 rue JEAN MOULIN, face au N° 12 rue Jean Moulin	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
50	P100	23 rue du BANC SAINT PIERRE, 23 rue du Banc Saint pierre	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Ouverture point d'eau difficile : À graisser + Trop pres du mur Peinture PEI dégradée : À repeindre	
51	P100	Rue pierre mendès france angle impasse rené cassin	250	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Ouverture point d'eau difficile : À graisser	A graisser
52	P100	RUE DE PARIS ANGLE RUE SARAIL, Rue de paris angle rue sarail	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile Peinture PEI dégradée Capot cassé Ouverture point d'eau difficile : À graisser Peinture PEI dégradée : À repeindre Capot cassé ; Ne se verrouille pas	
53	P100	RUE DE PARIS ANGLE RUE PASTEUR, Rue de Paris angle rue Pasteur	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
54	B100	Face N° 40 RUE DE PARIS, Face au N° 40 rue de Paris	150	100	✓	✗	✓	✓	Peinture PEI dégradée Peinture PEI dégradée : À repeindre	A repeindre.
55	P100	RUE DU TOUR DE VILLE ANGLE RUE DES DÉPORTÉS, Rue du Tour de Ville angle rue des Déportés	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
56	P100	198 RUE DE PARIS, 198 rue de Paris	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
57	B100	IMPASSE DE L'ABBAYE, Impasse de l' Abbaye	060	100	✓	✓	✓	✓		A graisser et à repeindre
58	P100	rue MANGIN angle rue VALENTIN LEGRAND, Rue Mangin angle rue Valentin Legrand	150	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Peinture PEI dégradée Capot cassé Peinture PEI dégradée : À repeindre Capot cassé ; Verrouillage impossible	

Défense Incendie de la Commune de Saint-Just-En-Chaussée

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Légende			Anomalies	Observations
					*Etat	*Anomalie	*Accès		
60	P100	Rue BRUNEHAUT Parking de l'ancien magasin LIDL	150	100/2x070	✓	✗	✓	Capot cassé Manque 1 bouchon de 70 Capot cassé : Verrouillage impossible (Signalé en 2014) Manque 1 bouchon Ø 65 mm	
61	P100	Rue BRUNEHAUT face au Magasin BRICONAUTE; Rue Brunehaut face au magasin Briconaute	200	100/2x070	✓	✓	✓		
62	B100	Rue BRUNEHAUT à l'angle du PARKING de BRICONAUTE à proximité du CARREFOUR	200	100/2x070	✓	✗	✓	Défaut de signalisation Défaut de signalisation Poteau d'incendie transformé en Bouche d'incendie - Certificat de réception ???	

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

PENA

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	Légende			Anomalies	Observations
				*Etat	*Anomalie	*Accès		
63	ETAN	ÉTANG MUNICIPAL proche du STADE SYNTHÉTIQUE; Accès par la rue de MONTDIDIER		✗	✗	✗	Défaut de signalisation AIRE D'ASPIRATION NON AMENAGEE	Barrière blanche accédant à l'étang munie d'un cadenas
64	COUR	VOIE INDUSTRIELLE, face à la STATION D'ÉPURATION		✗	✗	✗	Défaut de signalisation COLONNE FIXE INDISPONIBLE ESSAI/ASPIRATION NON SATISFAISANT AIRE D'ASPIRATION NON AMENAGEE 12/07/2016 : Remontée d'une boue épaisse, noirâtre et grasse à l'intérieur de la canne lors de la tentative d'aspiration. Cette boue obstrue la vanne d'alimentation de la pompe, rendant impossible le principe d'amorçage et donc de l'aspiration elle-même (Photo N° 2 & 3). Courrier à l'attention de Monsieur le Maire de Saint Just en Chaussée en date du 5 mai 2017 visible dans l'onglet Documents (N° 1). 12/10/2017 : Situation inchangée	PENA Indisponible, aspiration impossible.
65	RES	HAMEAU de ROTIBÉQUET - Route de FOURNIVAL, Hameau de Rotibéquet - Route de Fournival		✗	✗	✗	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 (Volume = 50m3) PEI Inaccessible Accès impossible	07/07/2017 - Lt Déliquie : volume de 50 m3 realimentation impossible Contrôle technique du SDIS en 2009

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

Défense Incendie de la Commune de Saint-Just-En-Chaussée

PENA

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
66	MARE	FERME de TRÉMONVILLERS		✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation CAPACITE NON VERIFIABLE Eau sale (Mâre aux canards) Volume inconnu	
67	RES	Rue JEAN JAURES, Rue Jean Jaures - Coté Pharmacie - Sur la pelouse -Avant le virage		✗	✗	✓	✗	Défaut de signalisation CAPACITE NON VERIFIABLE ESSAI ASPIRATION NON SATISFAISANT Défaut de signalisation	

Hydrants

Légende

- *Etat
- *Anomalie
- *Accès
- *Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
68	P100	Voie Industrielle - Entrée de la société Vairecoise, Voie Industrielle - Entrée de la société Vairecoise	100	100/2x070	✓	✗	✓	✓	Capot cassé Socle du capot à fixer et voir le système de fermeture	
69	B100	3 rue D'ORESMAUX	100	100	✓	✓	✓	✓		
70	P65	16 rue du bois prevost	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
71	P100	Sans N° Angle rue de Plainval et rue mendes france	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
72	P100	28 rue simone veil	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
73	B100	Rue Aristide Briand , angle rue Sarail, Entrée de la société GURDEBEKE	200	100	✓	✓	✓	✓		