

Etat DECI FRESTOY-VAUX

60262


FRESTOY VAUX

Hydrants

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non conforme
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		-Non conforme
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème		-Non conforme

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	rue des lilas face n° 2	inconnu	100/2x070	130	106	123	4,0	2,9					Défaut de signalisation	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2019
2	P100	place des acacias	inconnu	100/2x070	140	132	130	4,1	2,9					Ouverture point d'eau difficile Défaut de signalisation Capot cassé	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2019
3	P100	11 rue de la croix blanche	inconnu	100/2x070	140	130	140	5,0	3,2					Défaut de signalisation Peinture PEI dégradée Bouchon joint de 70 HS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2019
4	P100	ferme le Tronquoy	inconnu	100/2x070	83	69	75	3,8	0,9					Défaut de signalisation	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2019
5	P100	rue des tilleuls , face rue du moulin	inconnu	100/2x070	86	66	86	4,2	1,5					Défaut de signalisation	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2019
6	P100	Angle rue des marronniers, rue des tilleuls	inconnu	100/2x070	55	53	52	5,0						Défaut de signalisation Capot cassé Débit inférieur à 60 m3/h	Contrôle technique du SDIS en 2018
7	P100	place publique, à côté de la mairie	inconnu	100/2x070	57	47	49	4,2						Défaut de signalisation Débit inférieur à 60 m3/h	Contrôle technique du SDIS en 2018

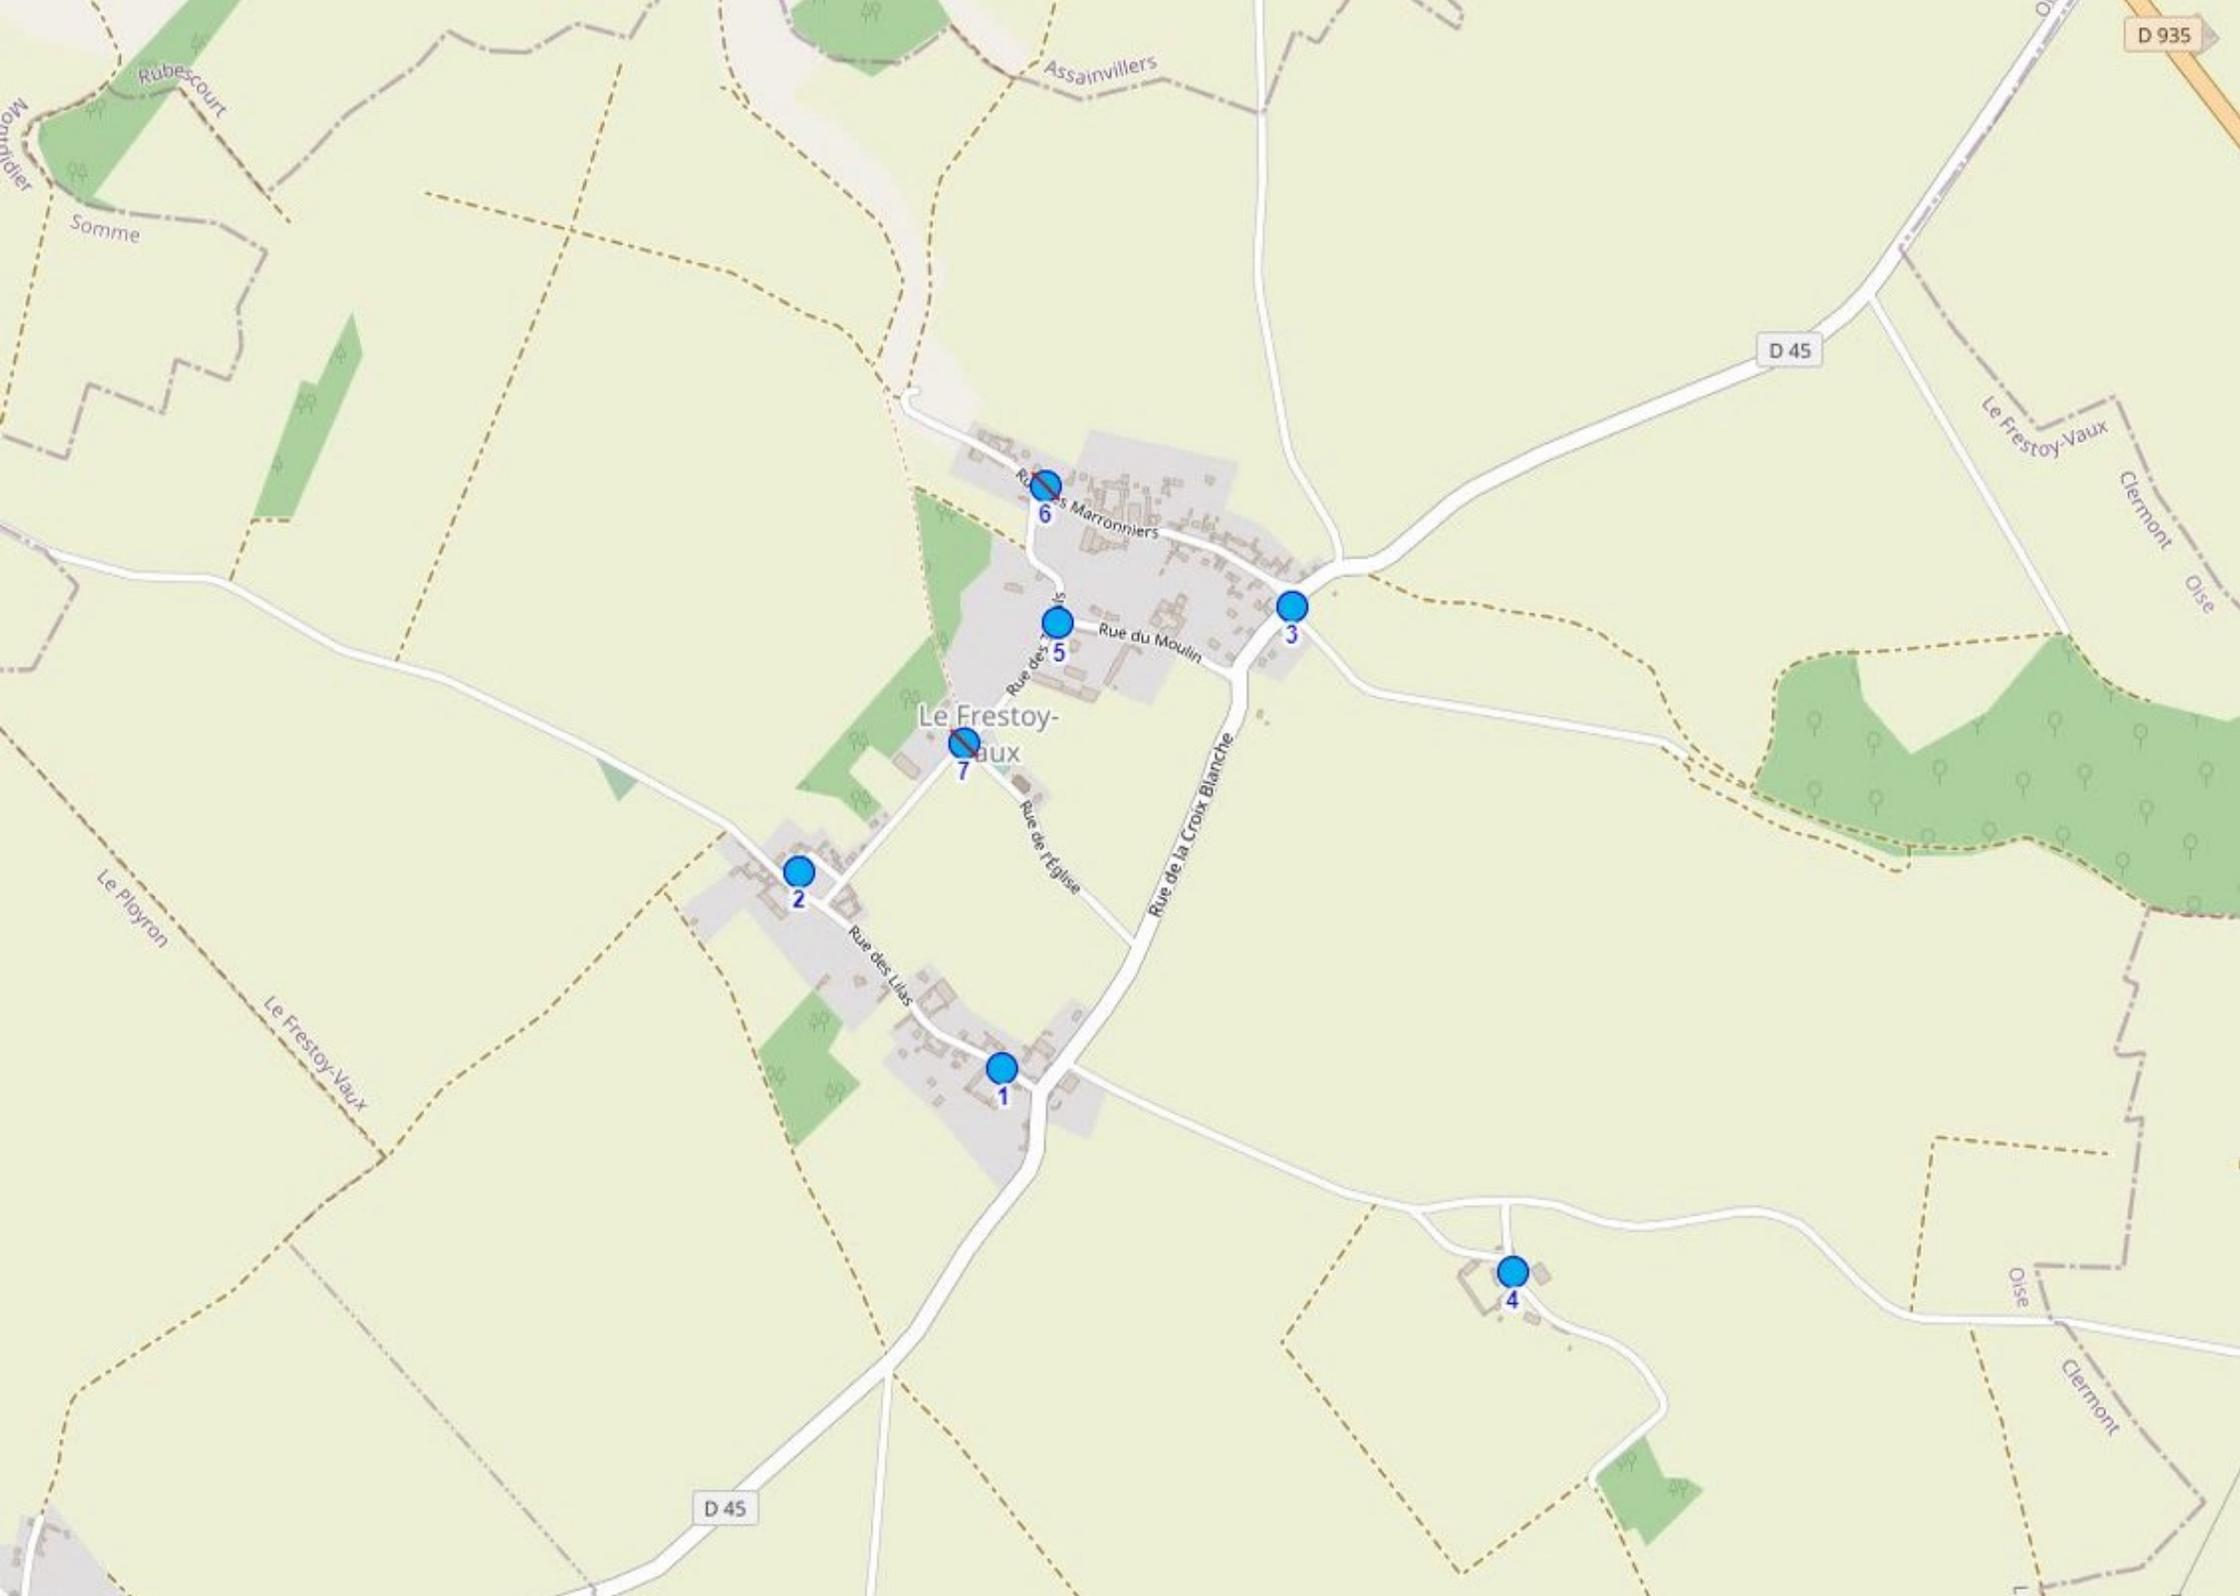

D 935

D 45

Le Frestoy-Vaux

Clermont Oise

Assainvillers

Rubescourt

Somme

Le Frestoy-Vaux

Rue des Marronniers

Rue du Moulin

Rue de l'église

Rue de la Croix Blanche

Rue des Lilas

Le Ployran

Le Frestoy-Vaux

Oise

Clermont

D 45

4

1

2

7

5

6

3